

**Reseña Vértice Geodésico** 16-ago-2025

**Número.....: 19968**  
**Nombre.....: Carrepedrosa**  
**Municipios: Villadiego**  
**Provincias: Burgos**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de enero de 1988**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 2,00 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 58' 19,9961"	- 3° 58' 24,81315" ±0.07 m
Latitud.....:	42° 28' 15,5743"	42° 28' 11,54038" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		1014,914 m ±0.066 (BP)
Cálculos:	03 de marzo de 1994	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	420075,43 m	419967,667 m
Y.....:	4702614,02 m	4702406,880 m
Factor escala....:	0,999678587	0,999678805
Convergencia...:	- 0° 39' 23"	- 0° 39' 27"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	961,403 m. (BP)	

**Situación:**  
 Situado en lo alto de Carrepedrosa, junto a un camino y en su margen izquierda, en una zona de acopio de piedras rodeado de terreno de labor.

**Acceso:**  
 Desde Olmos de la Picaza, en dirección a Pedrosa del Páramo, al coronar la subida al kilómetro y medio de salida, sale un camino a la izquierda junto al cual está el vértice.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

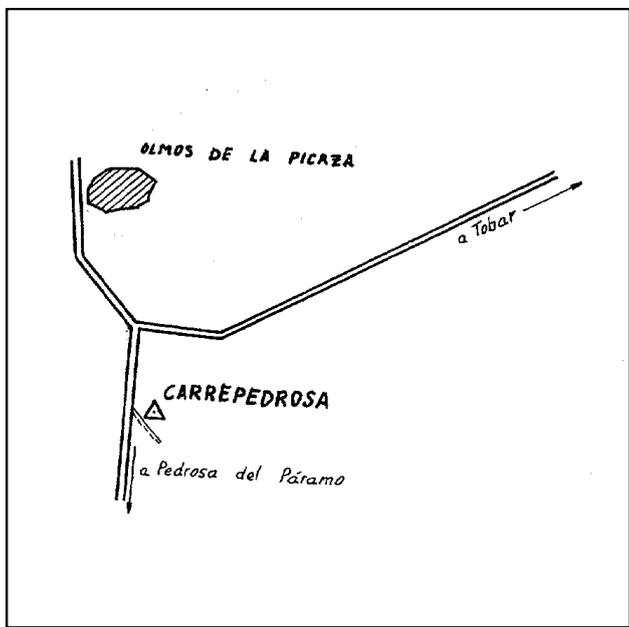

**Observaciones:**  
 Los desperfectos en la cabeza del pilar dificultan mucho el estacionamiento de equipos.

**Estado:** 29 de mayo de 2013  
**Pilar:** Desperfectos **Base:** Bueno  
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

16-ago-2025

Escala 1:25.000

019968 Carrepedrosa

Coordenadas ETRS89. Huso 30

