

**Reseña Vértice Geodésico** 21-jun-2025

**Número.....: 45959**  
**Nombre.....: Regajo de las Yeguas**  
**Municipios: Majaelrayo**  
**Provincias: Guadalajara**  
**Fecha de Construcción.....: 27 de julio de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 20' 12,8631"	- 3° 20' 17,55101" ±0.061 m
Latitud.....:	41° 09' 44,4874"	41° 09' 40,31478" ±0.048 m
Alt. Elipsoidal...:		1861,959 m ±0.066 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	471733,99 m	471625,527 m
Y.....:	4556914,88 m	4556707,001 m
Factor escala....:	0,999609832	0,999609909
Convergencia...:	- 0° 13' 18"	- 0° 13' 21"
<b>Altitud sobre el nivel medio del mar:</b>	<b>1807,641 m. (BP)</b>	

**Situación:**  
 Situado en el extremo S. de la loma de Tijerillas o Alto del Regajo de las Yeguas, en terreno rocoso.

**Acceso:**  
 Desde Majaelrayo, por la pista forestal que va a Cantalejas durante 5,6 Km.; se deja el vehículo y, a pie, hacia la izquierda, monte a través hasta llegar a la señal, tardándose hora y media en llegar.

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

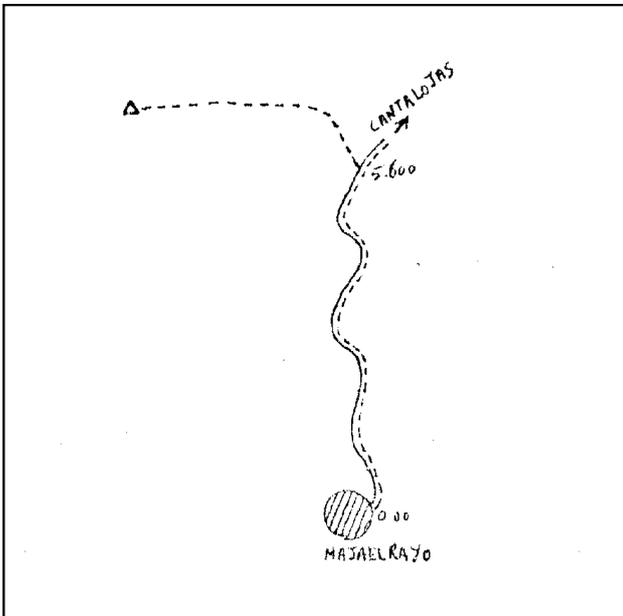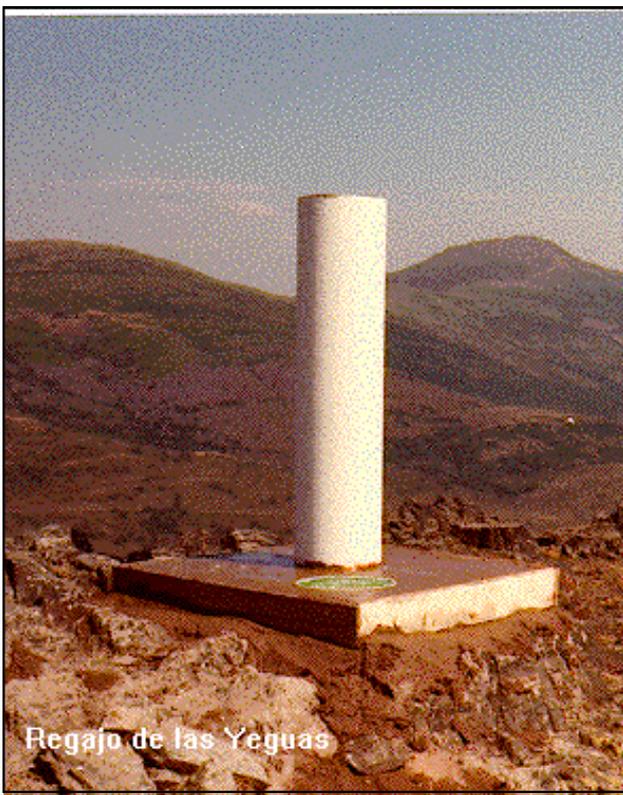

**Observaciones:**  
 Es conveniente llevar de guía al guarda de ICONA de Majaelrayo.

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

### Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

045959 Regajo de las Yeguas

Coordenadas ETRS89. Huso 30

