

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 48290
Nombre.....: Muela
Municipios: Otero de Herreros
Provincias: Segovia
Fecha de Construcción.....: 01 de diciembre de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,40 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,30 m de alto, 2,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,30 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 12' 36,5086"	- 4° 12' 41,28808" ±0.075 m
Latitud.....:	40° 50' 18,3083"	40° 50' 14,08708" ±0.077 m
Alt. Elipsoidal...:		1162,446 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	397971,38 m	397862,280 m
Y.....:	4521603,51 m	4521396,281 m
Factor escala....:	0,999728116	0,999728400
Convergencia...:	- 0° 47' 29"	- 0° 47' 32"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1109,063 m. (BP)

Situación:
 Situado en el mismo borde de una loma amestada, al N. de Otero de Herreros.

Acceso:
 Desde Otero de Herreros, por el camino de la ermita de la Virgen de La Agradada hasta llegar a ésta. Desde la explanada situada en la cara N. de la ermita, sale un camino que flanquea un calvario por su parte derecha y que en 500 m. conduce al pie de la loma, con cualquier vehículo. Los últimos 100 m. pueden hacerse andando, o con vehículo T.T.

Horizonte GPS:
 Despejado

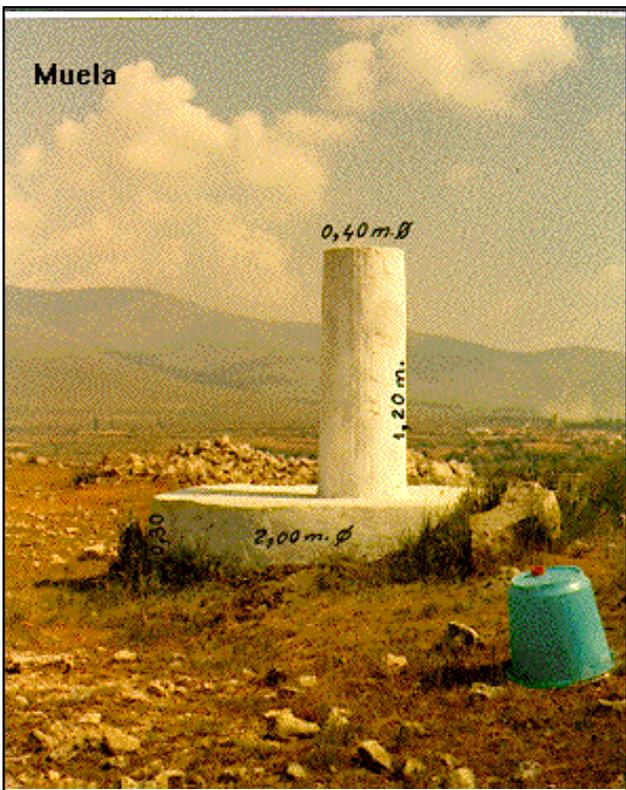

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

