

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 55372**  
**Nombre.....: Campazo**  
**Municipios: Becebas**  
**Provincias: Ávila**  
**Fecha de Construcción.....: 01 de octubre de 1983**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.**



**Coordenadas Geográficas:**


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 35' 01,4988"	- 5° 35' 06,38612" ±0.094 m
Latitud.....:	40° 22' 50,0204"	40° 22' 45,71051" ±0.106 m
Alt. Elipsoidal...:		1609,754 m ±0.1 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	280659,11 m	280549,902 m
Y.....:	4473279,52 m	4473072,736 m
Factor escala....:	1,000192212	1,000192846
Convergencia...:	- 1° 40' 28"	- 1° 40' 32"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1553,865 m. (BP)

**Situación:**  
 Situado en lo más alto de la loma conocida como "Campo Redondo".

**Acceso:**  
 Desde Tremedal, en dirección a Becebas, a 1.800 m. del primero parten a la derecha unos roderos por los que se recorren 1.300 m. (algo difíciles para un vehículo normal). Al terminarse éstos, se continúa andando en la misma dirección hasta la señal, en 45 minutos.

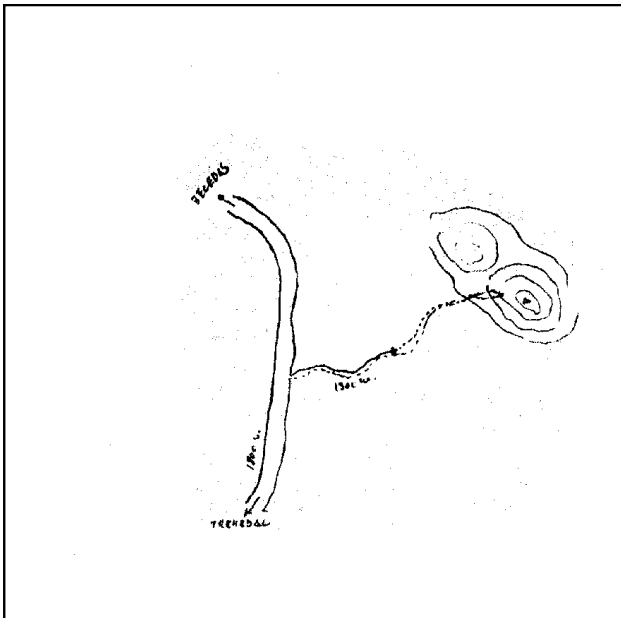

**Observaciones:**

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

**Horizonte GPS:**  
 Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

