


Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 60350
Nombre.....: Santa Ana
Municipios: Santo Domingo-Caudilla
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 12 de noviembre de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,32 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,35 m de alto, 2,20 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,35 m de alto.

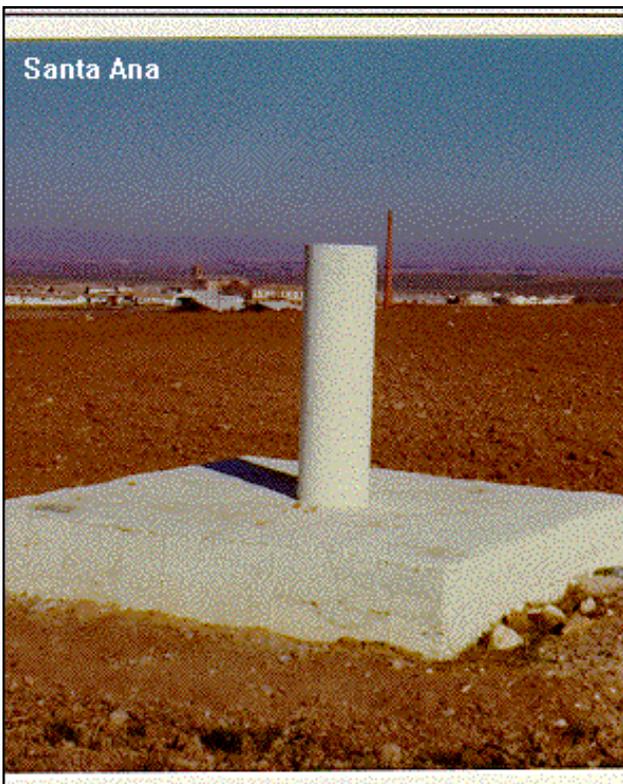

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 19' 46,5262"	- 4° 19' 51,28899" ±0.063 m
Latitud.....:	40° 00' 23,7592"	40° 00' 19,44646" ±0.065 m
Alt. Elipsoidal...:		626,712 m ±0.088 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	386510,55 m	386400,772 m
Y.....:	4429412,27 m	4429205,031 m
Factor escala....:	0,999758547	0,999758865
Convergencia...:	- 0° 51' 17"	- 0° 51' 20"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	574,662 m. (BP)	

Situación:
 Situado en la parte más alta de una pequeña loma que hay al S. de Val de Santo Domingo, a unos 700 m. de ésta y a 400 m. al E. de la ermita de Santa Ana. La señal está en una linde entre tierras de labor.

Acceso:
 Desde Val de Santo Domingo, por el camino del cementerio, al llegar a éste se sigue por el carril de la izquierda y a los 600 m. se está al pie de la loma, pudiendo llegar campo a través con vehículo hasta la señal, si no está sembrado.

NO EXISTE CROQUIS

Horizonte GPS:
 Despejado.

Observaciones:

Estado: 21 de mayo de 2021
Pilar: Bueno
Base: Deteriorado
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

