Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Elipse de error al 95% de confianza.

21-jun-2025

Número....: 64906 Nombre....: General Municipios: Ceclavín Provincias: Cáceres

Fecha de Construcción.....: 18 de octubre de 1980

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,45~m de diámetro. Último cuerpo.....: 1,00~m de alto, 1,10~m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 6° 49' 59,1103"
 - 6° 50' 04,04252" ±0.116 m

 Latitud............:
 39° 46' 29,0978"
 39° 46' 24,69815" ±0.097 m

 Alt. Elipsoidal...:
 414,369 m ±0.142 (BP)

 Cálculos:
 01 de enero de 1983
 01 de noviembre de 2009

— Coordenadas UTM. Huso 29 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	685589,94 m	685467,497 m
Y:	4405078,14 m	4404864,349 m
Factor escala:	1,000024030	1,000023501
Convergencia:	1° 23' 12"	1° 23' 09"
ALC: 1 1 1 1		050 004 (DD)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 359,984 m. (BP)


- Situación:

Situado en una loma pelada, al S. de las casas del General y en el paraje denominado Las Moriscas.

Acceso:

Desde el pueblo de Ceclavín, por la carretera antigua a Alcántara, se recorren por ésta 8 Km., aproximadamente, desde donde sale un camino hacia la izquierda, flanqueado de eucaliptos, que lleva a las casas del General, con un recorrido de 150 m. Al llegar frente a la primera casa, a la izquierda, sale enfrente un camino, a la derecha y en dirección S., que lleva al vértice, con el vehículo, recorriendo 300 m. en este tramo.

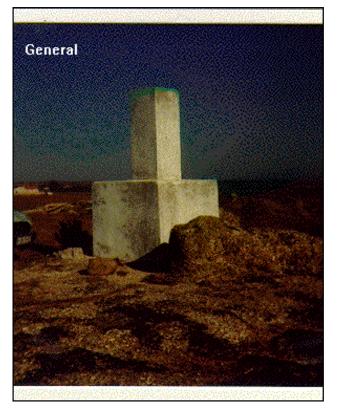

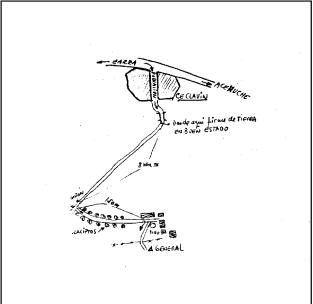

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 064906 General Coordenadas ETRS89. Huso 29

