

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 75475
Nombre.....: Legio
Municipios: Acedera
Provincias: Badajoz
Fecha de Construcción.....: 24 de junio de 1974
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,36 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 5° 35' 05,2477"	- 5° 35' 10,06982" ±0.099 m
Latitud.....:	39° 05' 17,8289"	39° 05' 13,41025" ±0.087 m
Alt. Elipsoidal...:		366,364 m ±0.08 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1983	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	276431,06 m	276321,376 m
Y.....:	4329827,74 m	4329621,609 m
Factor escala....:	1,000215449	1,000216098
Convergencia...:	- 1° 37' 50"	- 1° 37' 52"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		312,526 m. (BP)

Situación:
 Situado en el cerro del Ejido de Acedera y en la unión de tres lindes de terrenos de labor.

Acceso:
 Desde Acedera se cruza, aproximadamente por el Km. 133, la carretera de Guadalupe a Villanueva de la Serena, por debajo de un acueducto que cruza dicha carretera; al final se separa un camino, hacia la derecha, que bordea un canal. Por el primer paso se cruza dicho canal y, siguiendo el camino que sube por la loma unos 250 m., se llega a la altura del vértice, que está al S. del camino.

Horizonte GPS:
 Despejado

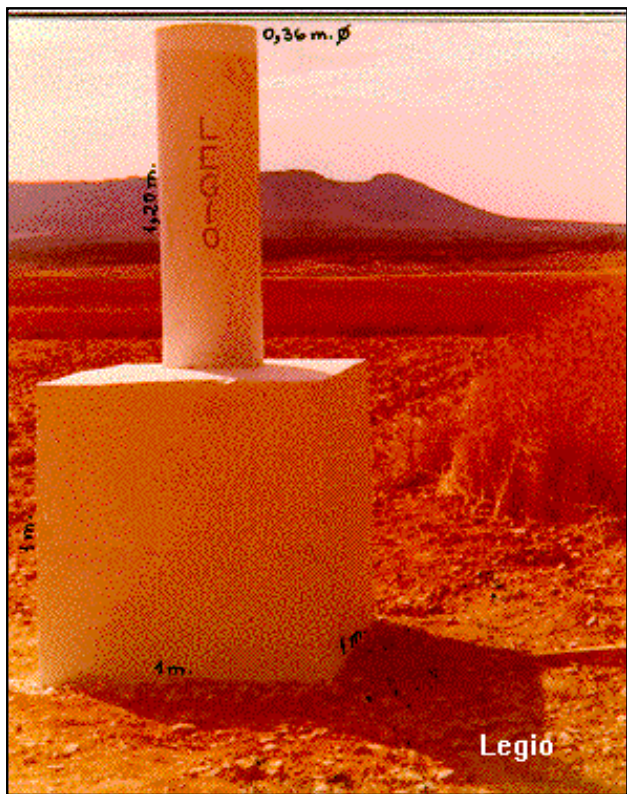

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

075475 Legio

Coordenadas ETRS89. Huso 30

