

**Reseña Vértice Geodésico** 10-may-2025

**Número.....: 79504**  
**Nombre.....: Alteró**  
**Municipios: Alfarrasí**  
**Provincias: València/Valencia**  
**Fecha de Construcción.....: 24 de agosto de 1987**  
**Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.**  
**Último cuerpo.....: 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.**  
**Total cuerpos.....: 2 de 1,50 m de alto.**

**Coordenadas Geográficas:**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 0° 30' 15,1946"	- 0° 30' 19,50836" ±0.065 m
Latitud.....:	38° 54' 33,4960"	38° 54' 29,18582" ±0.068 m
Alt. Elipsoidal...:		294,736 m ±0.075 (BP)
Cálculos:	01 de junio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


**Coordenadas UTM. Huso 30 :**

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	716413,85 m	716303,848 m
Y.....:	4309746,09 m	4309537,723 m
Factor escala....:	1,000176706	1,000176162
Convergencia...:	1° 34' 05"	1° 34' 03"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	244,427 m. (BP)	

**Situación:**  
Situado en la loma del mismo nombre, próxima al pueblo.

**Acceso:**  
Desde Alfarrasí, tomando como origen de distancias el Ayuntamiento, se continúa por la C/ de San Antonio, tomando un desvío a la derecha que lleva a un cruce, del que parten tres caminos. Se sigue por el del centro, en dirección N.O. A los 0,95 Km. sale otro camino a la izquierda y a 50 m. aproximadamente se encuentra el vértice, en una parcela de frutales. Trayecto en vehículo turismo hasta unos metros del vértice, al que se llega con vehículo T.T.

**Horizonte GPS:**  
Despejado

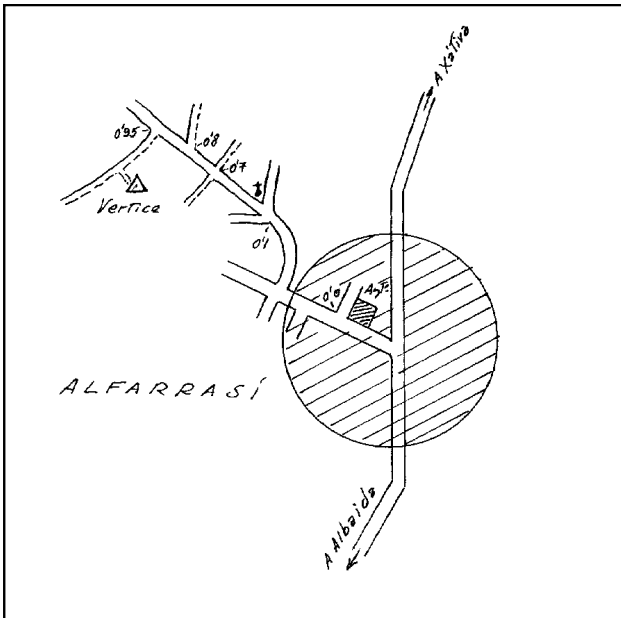

**Observaciones:**

**Estado: 11 de octubre de 2011**  
**Pilar: Bueno**  
**Base: Bueno**  
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.  
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



### Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

079504 Alteró

Coordenadas ETRS89. Huso 30

