

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 105415
Nombre.....: Encina
Municipios: Vélez-Málaga
Provincias: Málaga
Fecha de Construcción.....: 22 de agosto de 1984
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,50 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 08' 18,5846"	- 4° 08' 23,23631" ±0.085 m
Latitud.....:	36° 45' 08,2241"	36° 45' 03,64718" ±0.08 m
Alt. Elipsoidal...:		282,805 m ±0.071 (BP)
Cálculos:	01 de agosto de 1988	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	398367,03 m	398254,520 m
Y.....:	4068063,36 m	4067857,598 m
Factor escala....:	0,999727244	0,999727535
Convergencia...:	- 0° 40' 53"	- 0° 40' 55"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		234,137 m. (BP)

Situación:
 Situado en el borde S. de un cerro amacetado, de forma de tronco de cono, sin vegetación.

Acceso:
 Desde Almayate, frente a la iglesia, parte un camino por una rambla. A 200 m. se toma un camino a la derecha, a 200 m. otro y otros 200 m. después, otro a la izquierda. A 300 m. se deja un camino a la izquierda y a 600 m. otro; 600 m. después se deja un camino a la derecha y a 300 m. otro a la izquierda. Se continúan 600 m. más hasta el vértice. Accesible en turismo.

Horizonte GPS:
 Despejado

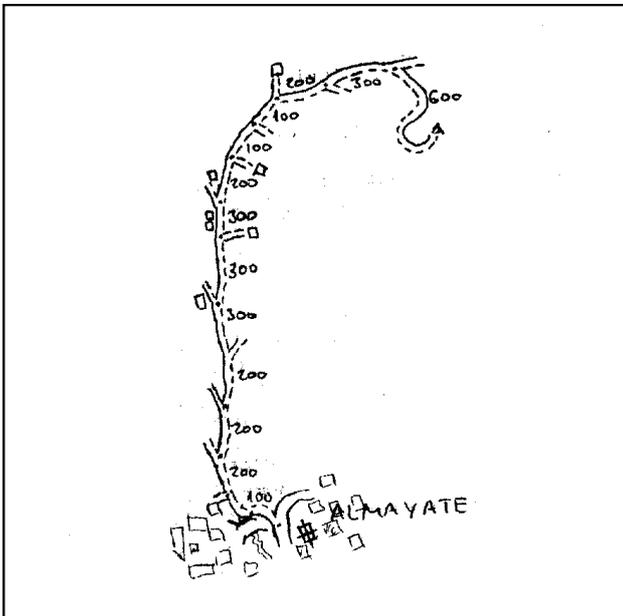

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0105415 Encina

Coordenadas ETRS89. Huso 30

