

Reseña Vértice Geodésico 5-jul-2025

Número.....: 109178 (antes de 2013: 109408)
Nombre.....: Vallenate
Municipios: La Guancha
Provincias: Santa Cruz de Tenerife
Fecha de Construcción.....: 17 de septiembre de 1994
Pilar con centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 2,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	REGCAN95
Longitud.....:		- 16° 40' 06,14771"
Latitud.....:		28° 23' 56,90660"
Alt. Elipsoidal...:		121,285 m (CF)
Cálculos:		28 de noviembre de 2004


Coordenadas UTM. Huso 28 :

Sistema de Ref.:	ED 50	REGCAN95
X.....:		336556,889 m
Y.....:		3142550,501 m
Factor escala....:		0,999929630
Convergencia...:		0° 47' 37"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		73,861 m. (BP)

Situación:
 Reseña de 1.994: Situado sobre una pequeña cresta paralela a la línea de costa, al borde mismo de los acantilados, sobresaliendo ligeramente sobre el entorno. El lugar se encuentra unos 7 m. al O. de La Orotava y a 2 Km. del pequeño pueblo de San Juan de la Rambla, al final de una plantación de plataneras.

Acceso:
 Por la autopista del Norte, después del puerto de la Cruz y sobrepasado San Juan de la Rambla, en el Km. 47,8, donde sube la carretera en cuesta, hay una explanada a la derecha de donde sale un camino o pista hacia el mar (N.); siguiendo por él se pasa, a 150 m., junto a la casilla con antena de un pequeño repetidor local de Retevisión y un poco más adelante se sigue a la izquierda, hacia el O., paralelo a la línea de costa y muy próximo a los acantilados. Se pasa entre invernaderos y junto a unos estanques de agua llegando finalmente, a 1 Km. de la carretera, a una pequeña explanada junto a la vieja nave donde se aparca; de aquí se sigue hacia el O., por la pequeña cresta rocosa entre el final de las fincas de plataneras y los acantilados y a unos 300 m. se encuentra el vértice geodésico, que sobresale ligeramente en la zona.

Horizonte GPS:
 Despejado

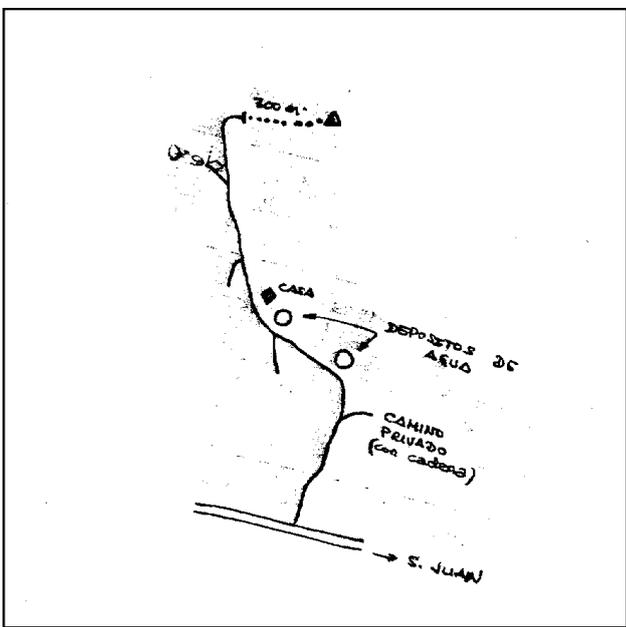

Observaciones:
 REGENTE ISLAS. La señal geodésica, no tiene clavo de nivelación; la obra de hormigón se encuentra en buenas condiciones, aunque tiene la placa arrancada. La estabilidad del lugar parece buena.

Estado: 18 de marzo de 2021
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 © anulado, © no pertenece a bloque de compensación, © recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

5-jul-2025

Escala 1:25.000

0109178 Vallenate

Coordenadas REGCAN95. Huso 28

