


Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 45900
Nombre.....: Campo
Municipios: Valverde de los Arroyos
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 20 de julio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 0,20 m de alto.

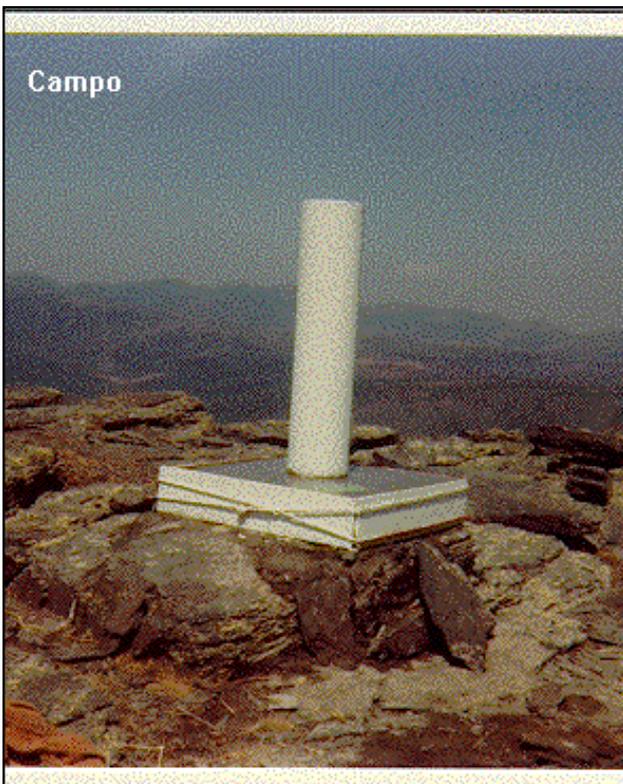

Coordenadas Geográficas:


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 15' 12,7324"	- 3° 15' 17,42079" ±0.061 m
Latitud.....:	41° 08' 45,5333"	41° 08' 41,35571" ±0.058 m
Alt. Elipsoidal...:		1973,006 m ±0.077 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	478723,31 m	478614,611 m
Y.....:	4555073,14 m	4554865,065 m
Factor escala....:	0,999605571	0,999605628
Convergencia...:	- 0° 10' 01"	- 0° 10' 04"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		1918,886 m. (BP)

Situación:
 Situado en el extremo N. de la loma de Las Piquerinas, en el lugar conocido por Campo, sobre las rocas pizarrosas que la coronan.

Acceso:
 Desde Tamajón, por la carretera a Valverde de los Arroyos y desde este pueblo, a pie, por una senda, se sube hasta lo alto de la loma, tardándose hora y media en llegar. Es conveniente ir acompañado del guarda de ICONA de Valverde de los Arroyos.

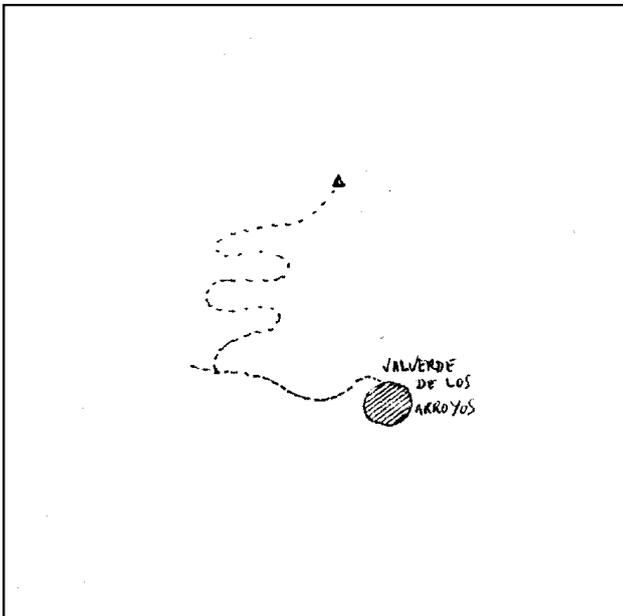

Horizonte GPS:
 Despejado

Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

