

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 51043
Nombre.....: Dehesa de la Común
Municipios: Galápagos
Provincias: Guadalajara
Fecha de Construcción.....: 13 de diciembre de 1982
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 3,50 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 1 de 3,50 m de alto.



Coordenadas Geográficas:


Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 3° 22' 29,2287"	- 3° 22' 33,91239" ±0.068 m
Latitud.....:	40° 43' 56,5485"	40° 43' 52,33195" ±0.097 m
Alt. Elipsoidal...:		919,261 m ±0.082 (BP)
Cálculos:	01 de marzo de 1990	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	468351,33 m	468242,345 m
Y.....:	4509194,57 m	4508986,788 m
Factor escala....:	0,999612328	0,999612413
Convergencia...:	- 0° 14' 40"	- 0° 14' 43"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	867,255 m. (BP)	

Situación:
 Situado en el extremo S. de la loma Dehesa de la Común, en terreno de monte alto y junto a la línea de término de Galápagos con Valdenuño-Fernández.

Acceso:
 Desde Valdenuño-Fernández, por el camino a Galápagos, a los 1.000 m. se tuerce a la derecha por otro que también va a Galápagos, a los 1.900 m. se deja éste y se sigue recto por el de la Dehesa de la Común, llegando a los 3.900 m. a un ramal que sale a la izquierda y que llega hasta la señal.

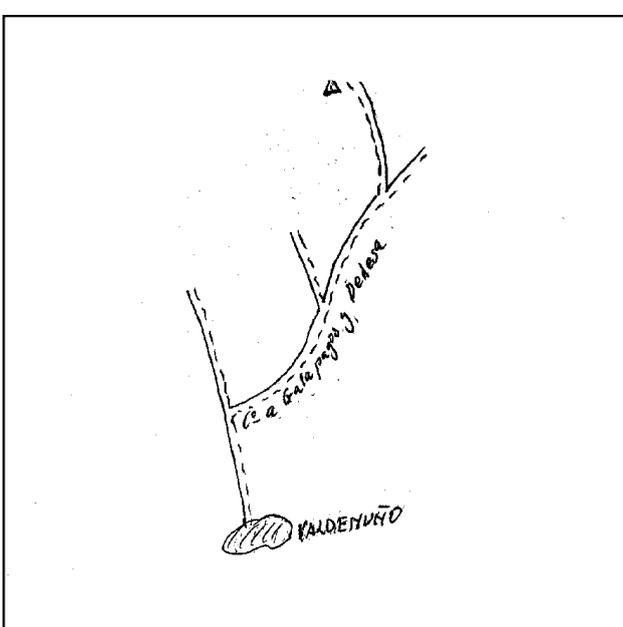

Observaciones:

Estado: 01 de diciembre de 2013
Pilar: Bueno
Base: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

Horizonte GPS:
 Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

