

Reseña Vértice Geodésico 21-jun-2025

Número.....: 62878
Nombre.....: Silo
Municipios: Torrijos
Provincias: Toledo
Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 1983
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,21 m de diámetro.
Último cuerpo.....: de alto, de ancho.
Total cuerpos.....: de de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 4° 16' 47,1825"	- 4° 16' 51,94010" ±0.063 m
Latitud.....:	39° 58' 45,5120"	39° 58' 41,19878" ±0.051 m
Alt. Elipsoidal...:		612,635 m ±0.093 (BP)
Cálculos:	01 de enero de 1987	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.


Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	390719,46 m	390609,641 m
Y.....:	4426320,77 m	4426113,542 m
Factor escala....:	0,999747005	0,999747312
Convergencia...:	- 0° 49' 20"	- 0° 49' 23"
Altitud sobre el nivel medio del mar:	560,552 m. (BP)	

Situación:
Situado en la terraza del silo del SEMPA.

Acceso:
En el mismo pueblo de Torrijos, al S. de las vías del ferrocarril. Conviene notificarlo al encargado o al Jefe del silo.

Horizonte GPS:
Parcialmente cubierto por construcciones.

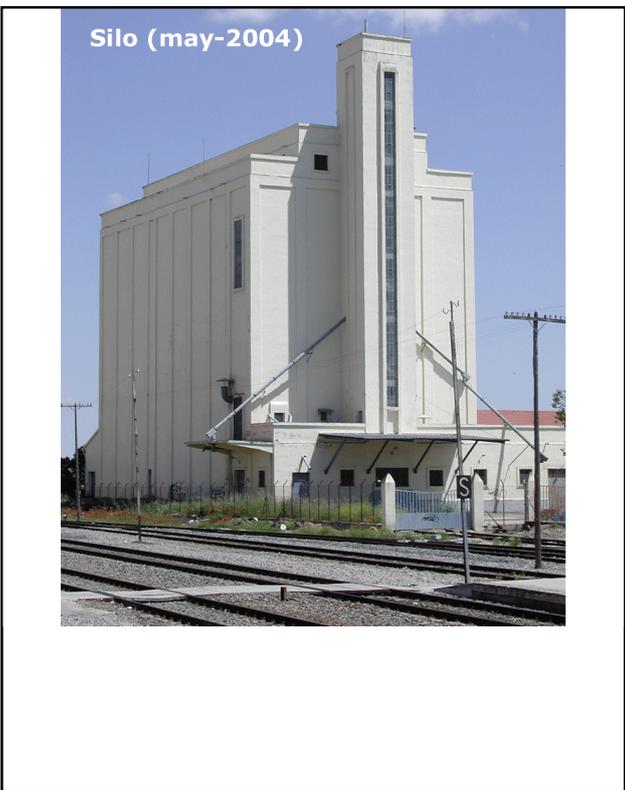

NO EXISTE CROQUIS

Observaciones:
La señal es un forjado de rasilla entre dos vigas colocadas en sentido diagonal (terracea cuadrada), ancladas en los muros de ésta y sobre esta superficie un tubo de uralita de 0,21 m. de diámetro por 1,20 m. de altura.

Estado: 21 de mayo de 2021
Pilar: Bueno
 Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#) **Base: Bueno**

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

062878 Silo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

